

Procedura di aggiornamento Firmware per POWER COMMANDER

NOTE IMPORTANTI !!

Perché il Modulo Accensione (per la variazione dell'anticipo e del limitatore dove previsto) possa funzionare, il Power Commander **DEVE** essere aggiornato.

Effettuare la procedura **PRIMA** di collegare il Modulo Accensione al PCIII.


Il firmware per il Power Commander **NON** deve essere caricato se il Modulo Accensione è collegato.

- 1) Inserire il CD-Rom nel lettore del computer. Dopo qualche secondo comparirà la seguente finestra:




- 2) Cliccare l'opzione " Power Commander Firmware Update ".


- 3) Collegare le seguenti parti esattamente nell'ordine indicato :
- a) Il cavo USB al computer e quindi al programmatore (cod. 61229103 fornito nella confezione con il Modulo Accensione). Il primo LED sul programmatore USB si sarà acceso.
 - b) Il connettore maschio di colore bianco del programmatore alla porta espansione del **Power Commander**.
 - c) L'adattatore 9v (fornito nella confezione del Power Commander) allo spinotto femmina del programmatore USB.
 - d) Una batteria 9volt nuova.
- A questo punto i piccoli LED sul programmatore saranno accesi e sul **Power Commander** saranno accesi i due LED in basso ed in alto.

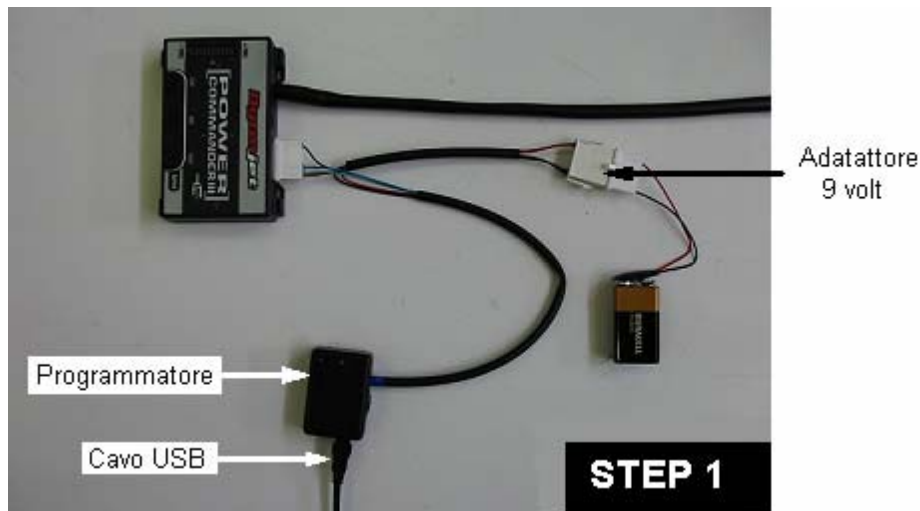


- 4) Premere il pulsante “ **Update Firmware** ”.

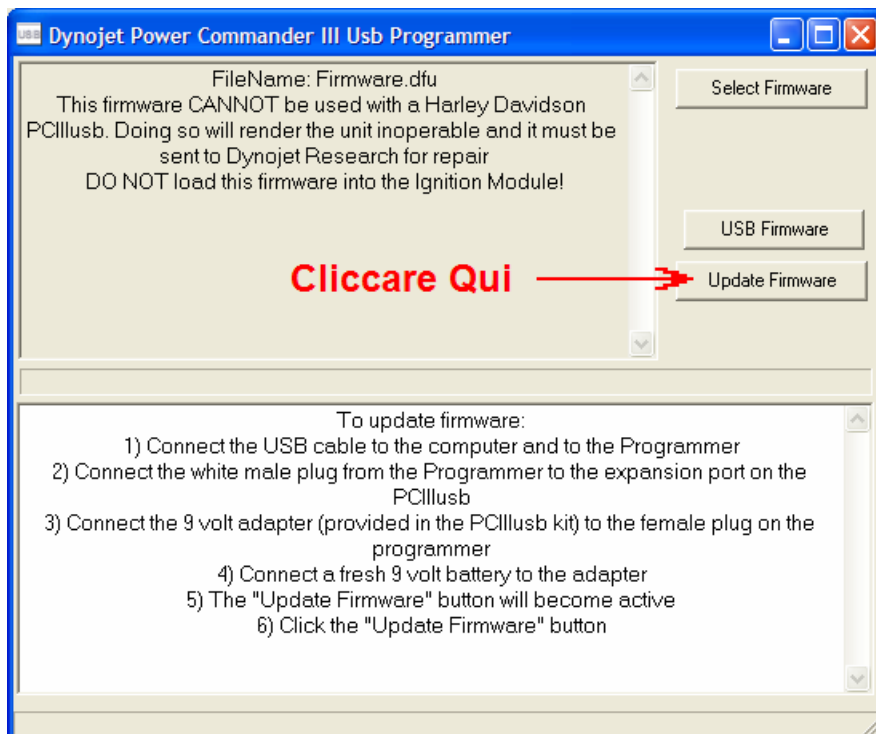

- 5) Una volta terminato il caricamento (della durata di circa 90 secondi), scollegare il cavo USB dal programmatore, e collegarlo direttamente alla porta USB del Pc3. Il pulsante “ **Update Settings** ” diventa ora attivo. Cliccare questo pulsante. Attendere che il processo si completi.

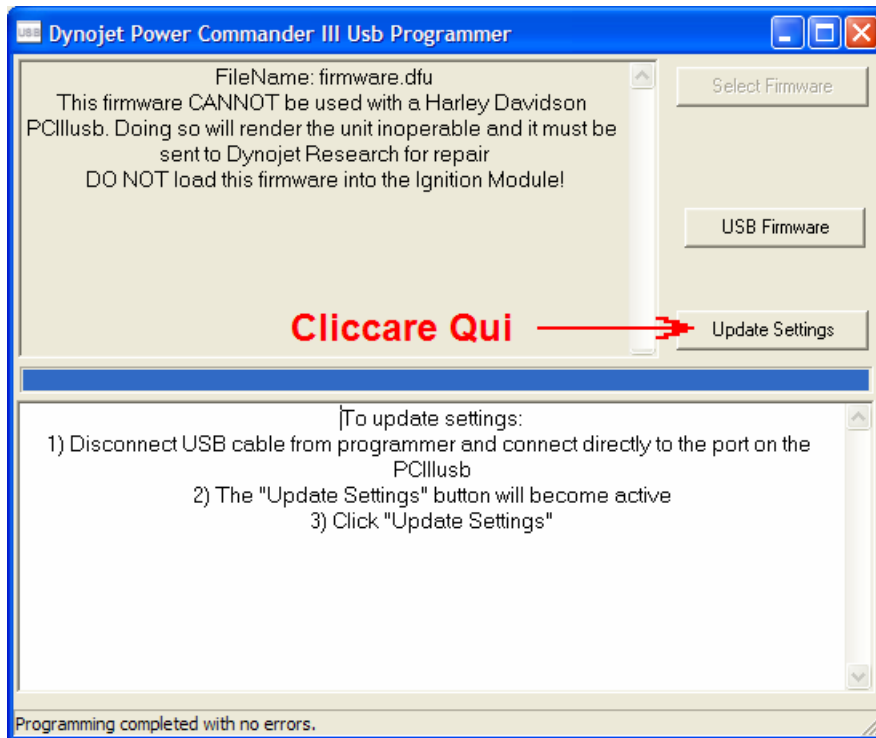

- 6) Quando il dispositivo sarà aggiornato, apparirà la conferma “ **Power Commander successfully updated** ”. Sarà ora possibile scollegare il programmatore e la batteria.

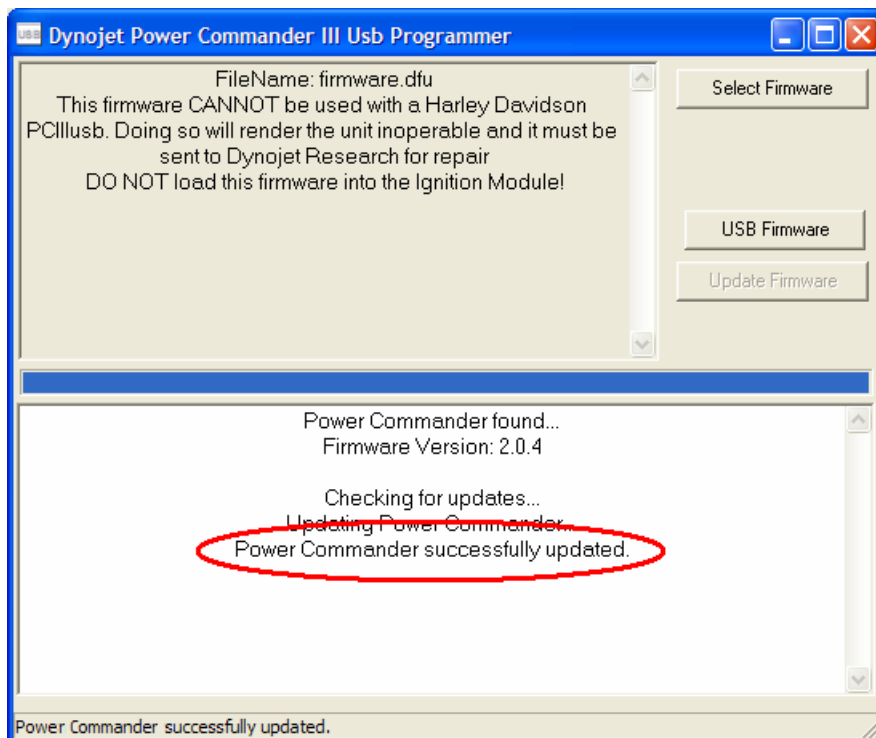

NOTA: è necessario utilizzare l'ultima versione del programma “Power Commander Control Center” per poter comunicare con il Modulo Accensione. Per installarlo, nella finestra principale sarà possibile cliccare sull'opzione “ **Power Commander Software Update** ”.